

尊敬的顾客

感谢您购买本公司产品。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



您的要求。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。若有改动，我们不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服务部联络，我们定会满足



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

◆ 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

一防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修

人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

一安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录

第一章 概述	5
第二章 冲击电压试验系统说明	8
1、冲击电压发生器本体及直流充电电源	8
2、低阻尼电容分压器	15
3、控制系统	15
4、冲击电压测量仪表	19
第三章 冲击电压试验系统使用指南	20
1、冲击电压试验系统的接线	20
2、冲击电压试验原理及程序	22
3、冲击电压试验系统操作简介	24
4、测量操作	26
第四章 设备维护	29

第一章 概述

冲击电压试验系统是模拟脉冲高电压的试验设备。在现实生活中，脉冲高电压是经常可以遇到的。例如自然界的闪电打雷，落雷处将会出现非常高的脉冲电流和电压，周围也会感应出很高的脉冲电压；又如在电力系统中的开关设备的合切操作也会导致瞬态的脉冲电压。这些瞬态的脉冲电压幅值往往在几十千伏或几百千伏以上，将会导致设备损坏并危及人身安全，因此进行冲击电压的试验研究是非常必要的。另一方面，模拟自然的雷电现象进行放电机理的研究也是很有意义的。

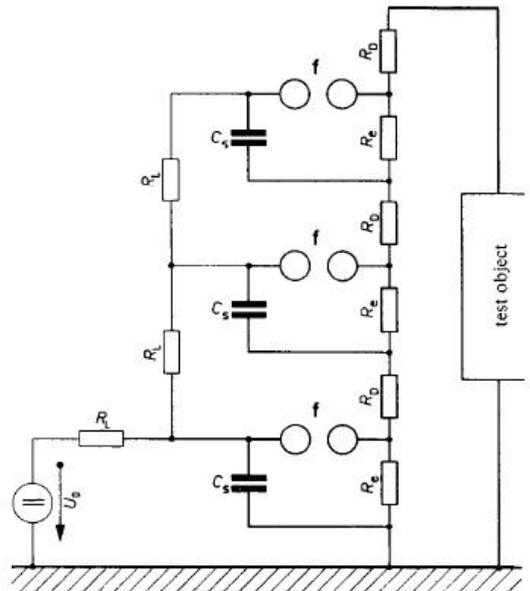


图 1 Marx回路（3级）示意图

为了产生幅值很高的脉冲电压，目前仍然采用 1923 年发明的 Marx 多级回路，如图 1 所示。该回路中 3 级电容器以并联的方式经过高阻 R_1 被直流电压源充电到电压 U_0 ，然后经过 3 级球间隙 f 的同步放电被串联起来，从而在试品上获得将近 $3U_0$ 的脉冲电压。虽然在实际使用中的 Marx 回路有多种不同的回路接线，但基本的原理是相同的。

冲击电压试验系统可发出各种形状的脉冲波形，但是根据试验研究

的需要，按照有关国际标准和国家标准的规定，主要产生以下几种冲击电压波形：

- 1、标准雷电冲击波形
- 2、标准操作冲击波形
- 3、其他特殊的冲击电压波形，如特种操作冲击波等。

对于冲击电压波形，主要规定了 3 个基本参数来描述波形的形状，即峰值电压、波头时间和波尾时间，波形的参数定义如图 2 所示。

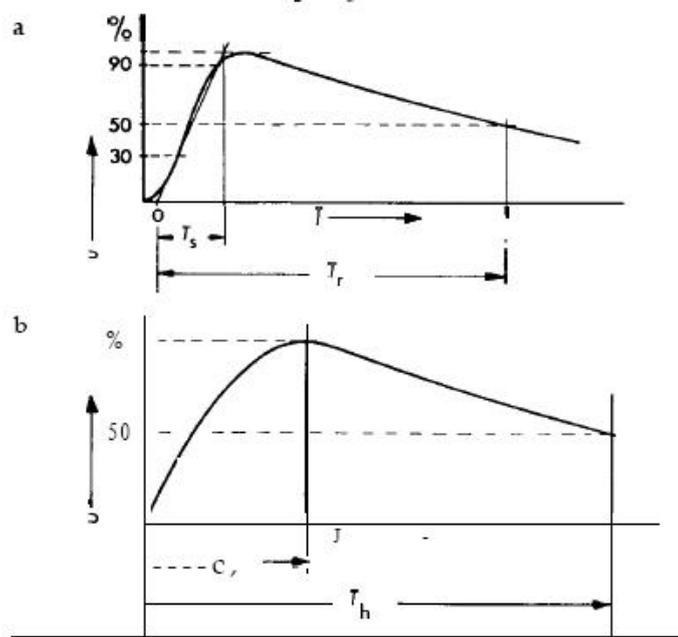


Fig. 4 Standardized test voltages
a Lightning impulse voltage 1.2/50
 Front time: $T_s = 1.2 \pm 0.36 \mu\text{s}$
 Time of half value: $T_r = 50 \pm 10 \mu\text{s}$
b Switching impulse voltage 250/2500
 Front time: $T_{cr} = 250 \pm 50 \mu\text{s}$
 Time of half value: $T_h = 2500 \pm 1500 \mu\text{s}$

冲击电压试验是电力设备高压试验的基本项目之一，电力设备在设计、制造及修缮之后都要求进行冲击试验以验证或检验。常见的电力设备包括电力变压器、电力互感器、高压开关、组合电器、避雷器、电力电缆及附件、套管及绝缘子等都要进行冲击试验。

冲击电压试验也是高压试验研究的基本项目之一，在进行绝缘配合

研究、电磁兼容研究及放电机理研究等许多方面都需要进行冲击电压试验。

因此，冲击电压试验设备有着广泛的应用，在工厂、研究机构及大专院校的高压试验室中都可以看到不同规格的冲击试验设备。

第二章 冲击电压试验系统说明

完整的冲击电压试验系统如下图所示，包括以下各部分：

- 基本组件：
 - 冲击电压发生器本体
 - 直流充电电源
 - 电容分压器（基本负载）
 - 控制系统
- 扩展组件：
 - 截断间隙（单球或多级）
 - 冲击分流器
 - 冲击信号测量系统
- 其他选件：
 - 电阻分压器
 - 峰值电压表
 - Glaninger 回路附件
 - 负载扩展补偿装置
 - 陡化间隙

1、冲击电压发生器本体及直流充电电源


冲击电压发生器本体及直流充电电源有多种结构形式，基本原理都是采用 Marx 多级回路，即各级电容器并联充电，然后串联放电以获得脉冲高电压。标志冲击电压发生器本体的主要技术参数包括：

额定电压：发生器各级最大充电电压的总和。

额定储能：发生器各级电容最大储能的总和。

对于不同的冲击电压发生器的结构形式，目前采用的级电压主要有 100kV、150kV、200kV、300kV 几种，而发生器的每级电容量则根据试验需要来合理选择。EC 系列冲击电压发生器采用 100kV 的级电压。

1.1 冲击电压发生器本体及直流充电电源原理电路图

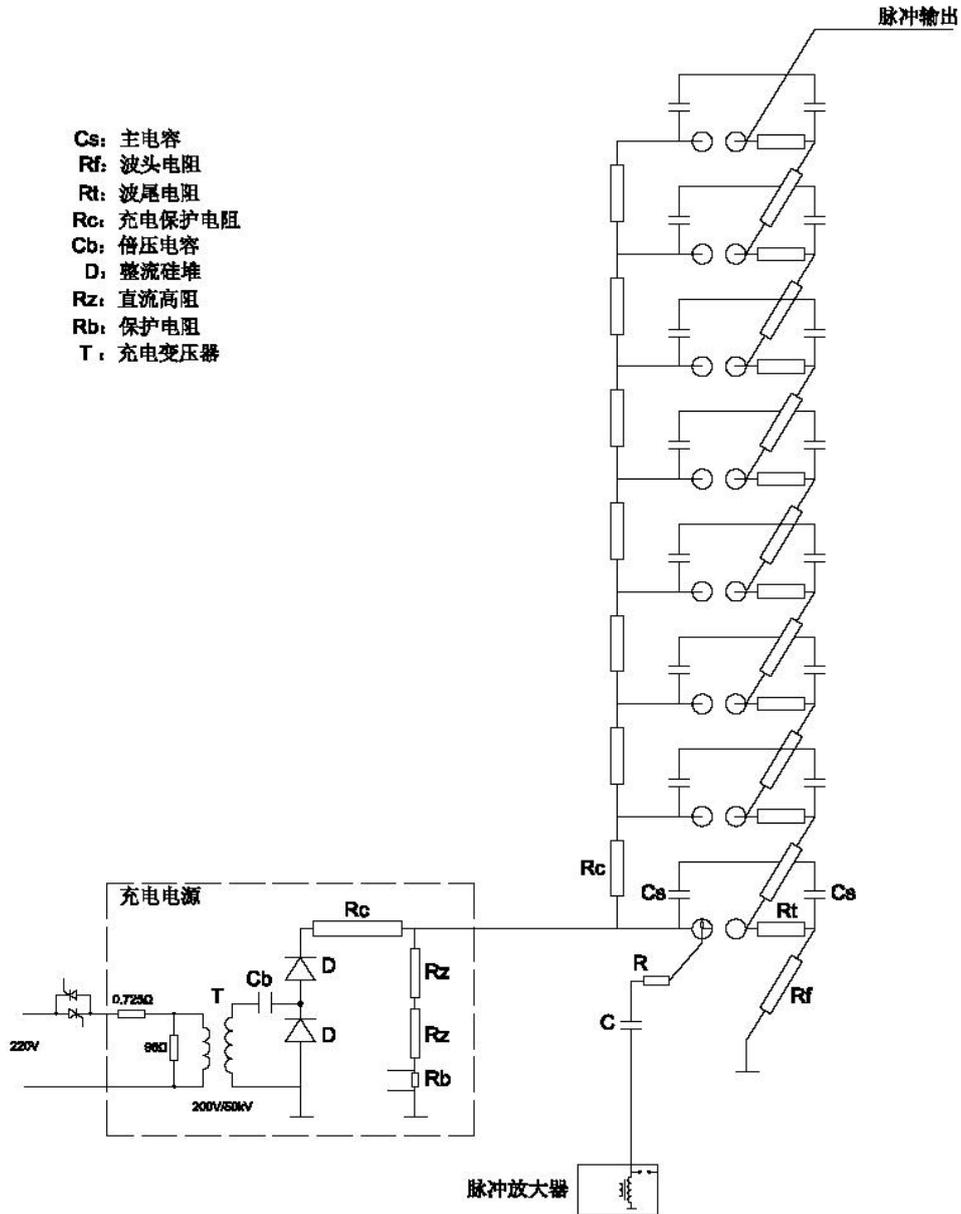

1.2 冲击电压发生器本体结构说明

冲击电压发生器本体设计为户内使用，采用三根绝缘立柱支撑结构。在发生器的每级将 3 根立柱联结可靠，并互相间组成稳定的结构。

发生器的每级都有一台低电感，大容量的冲击电容，它们被放置在

冲击电压发生器结构中央。该电容采用高密度固体电容器，具有重量轻、体积小特点，即使在额定工况下连续操作，它们也有足够的使用寿命。

发生器上使用的所有的电阻都是拔插式的线绕电阻。雷电波的调波电阻采用无感绕制，具有很小的电感。波头电阻和波尾电阻安装在发生器的两柱之间。充电电阻则安装在点火球隙的一侧。

直流充电电源（由高压变压器、倍压电容、高压硅堆构成）采用倍压整流方式。高压硅堆安装在一个绝缘支撑板上，通过一个简单的弹簧压接机构可手动变换其方向。通过一只保护电阻将直流高电压输出到冲击电压发生器的第一级电容。用于测量充电电压的高压高阻也安装在这个绝缘支撑板上。


发生器的点火触发是通过触发最下一级的球隙使之放电而完成的。因此最下一级的球隙被设计成三间隙结构。触发脉冲是由一个高电平，快速变化的脉冲电压。它是由点火脉冲放大器产生的。一个用于检测发生器点火的脉冲的耦合电容安装在发生器的底座上。

为了确保发生器的安全操作，系统提供了一个接地机构。一旦发生器发生异常，接地放电开关会在第一个充电电阻后自动接地，结果所有的冲击电容都将通过最下一级的电阻放电。

1.3 冲击电压发生器的运行方式


a. 串联连线

冲击发生器的所有 n 级在点火瞬间均被串联起来，在这种连线方式中，可以得到最大的输出电压。电路连线如下所示。

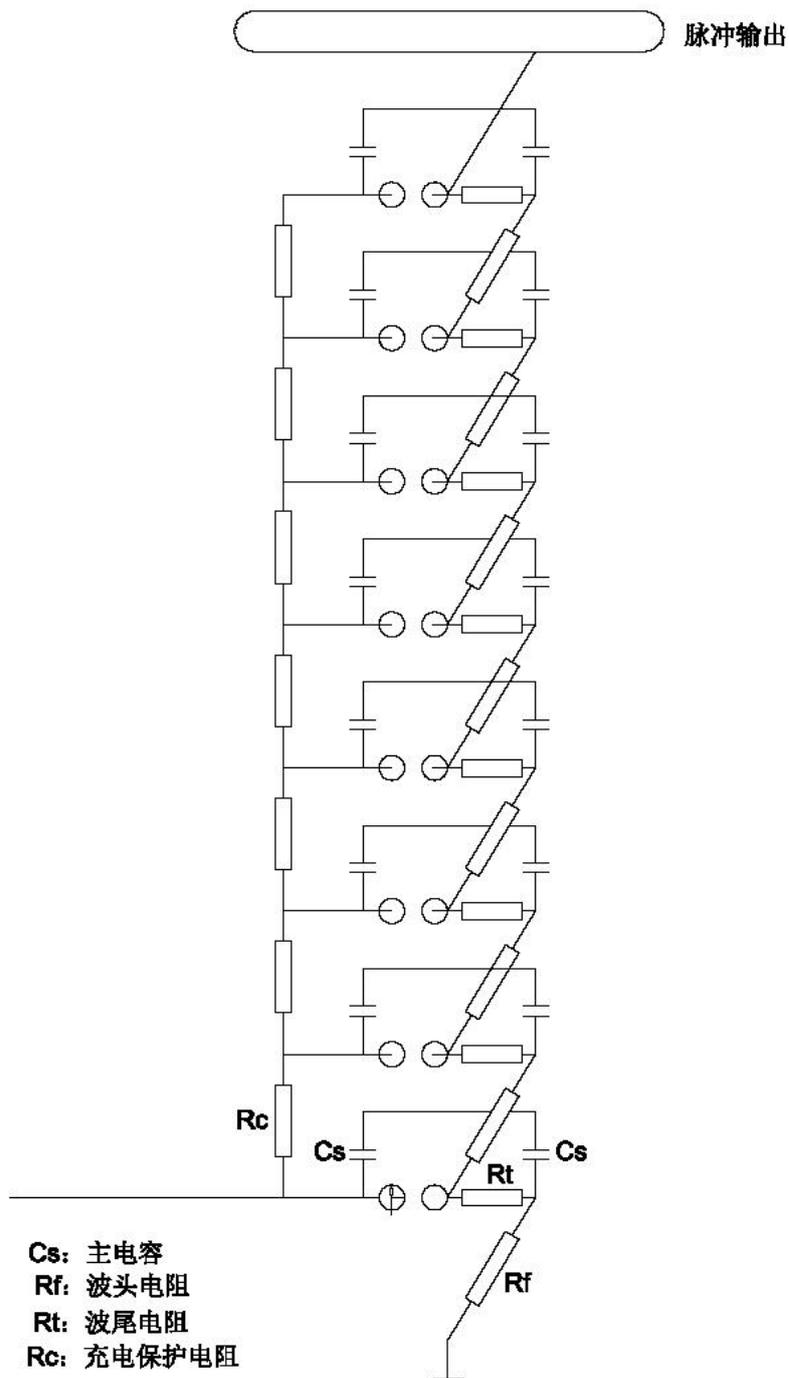


b. 减少级数的串联连线

冲击发生器的 $(n-x)$ 级在点火瞬间被串联起来， x 级被短接了。这种连线方式可在串联联线和最少的并联联线间变化。这种情况下，发生器的输出能量按比例 $x:n$ 减小，输出电压可从使用的最高的一级上得到。电路连线如下所示。

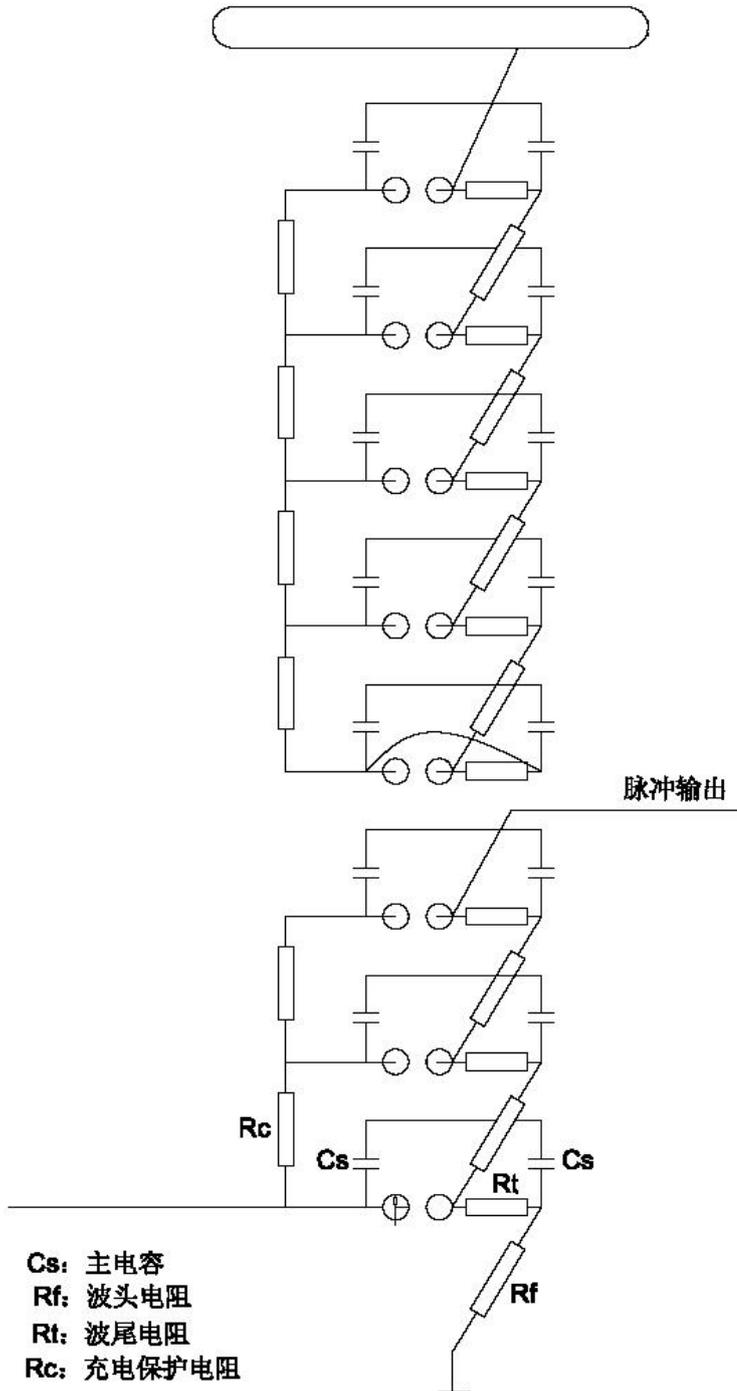


c. 串并联联线

冲击发生器 s 级以串联方式连接, p 级以并联方式连接, 这种情况下, 发生器总的充电电压是级充电电压的 s 倍。电路联线如下所示。

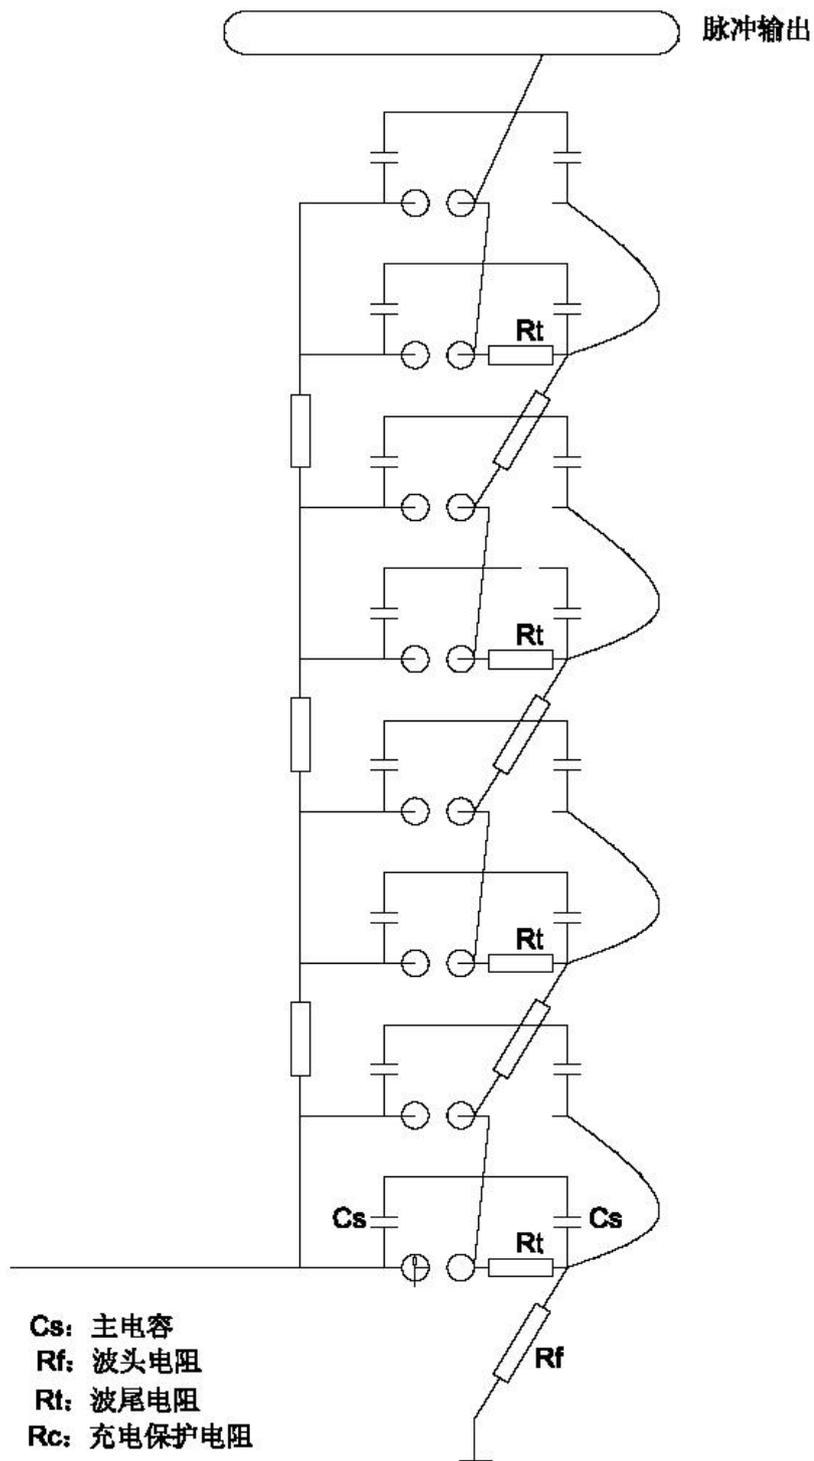


d. 多级并联联线

这种联线方式一般用在变压器和电抗器的冲击试验中，因为这种试验的波尾时间只由试品的阻抗决定。在这种联线方式中，发生器可产生最大的输出能量。电路联线如下所示。

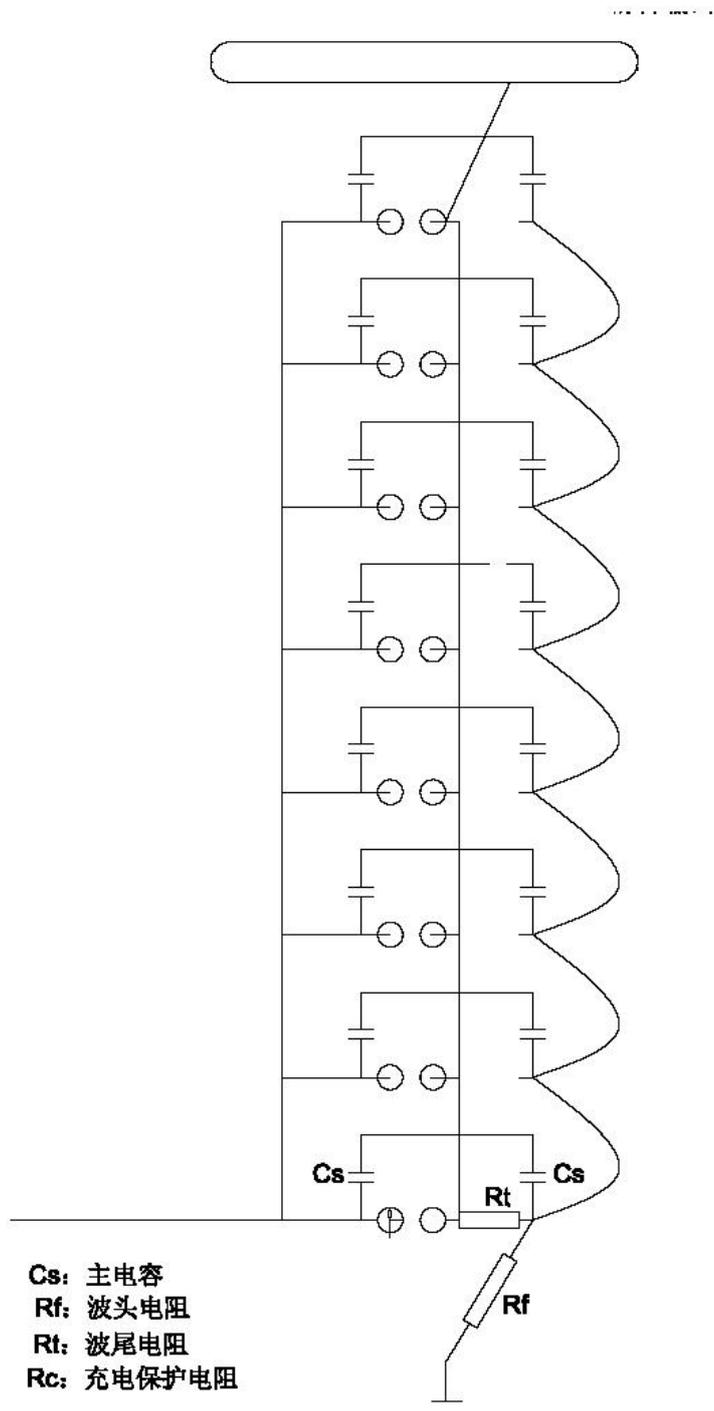

2、低阻尼电容分压器


阻容式电容分压器由高压臂电容和低压臂电容组成，作为冲击电压发生器的基本负载，是产生冲击电压波形的必配设备。同时它将冲击高电压按比例减小为低压信号，可以用峰值电压表和波形测量仪器进行测量。其结构图如下：

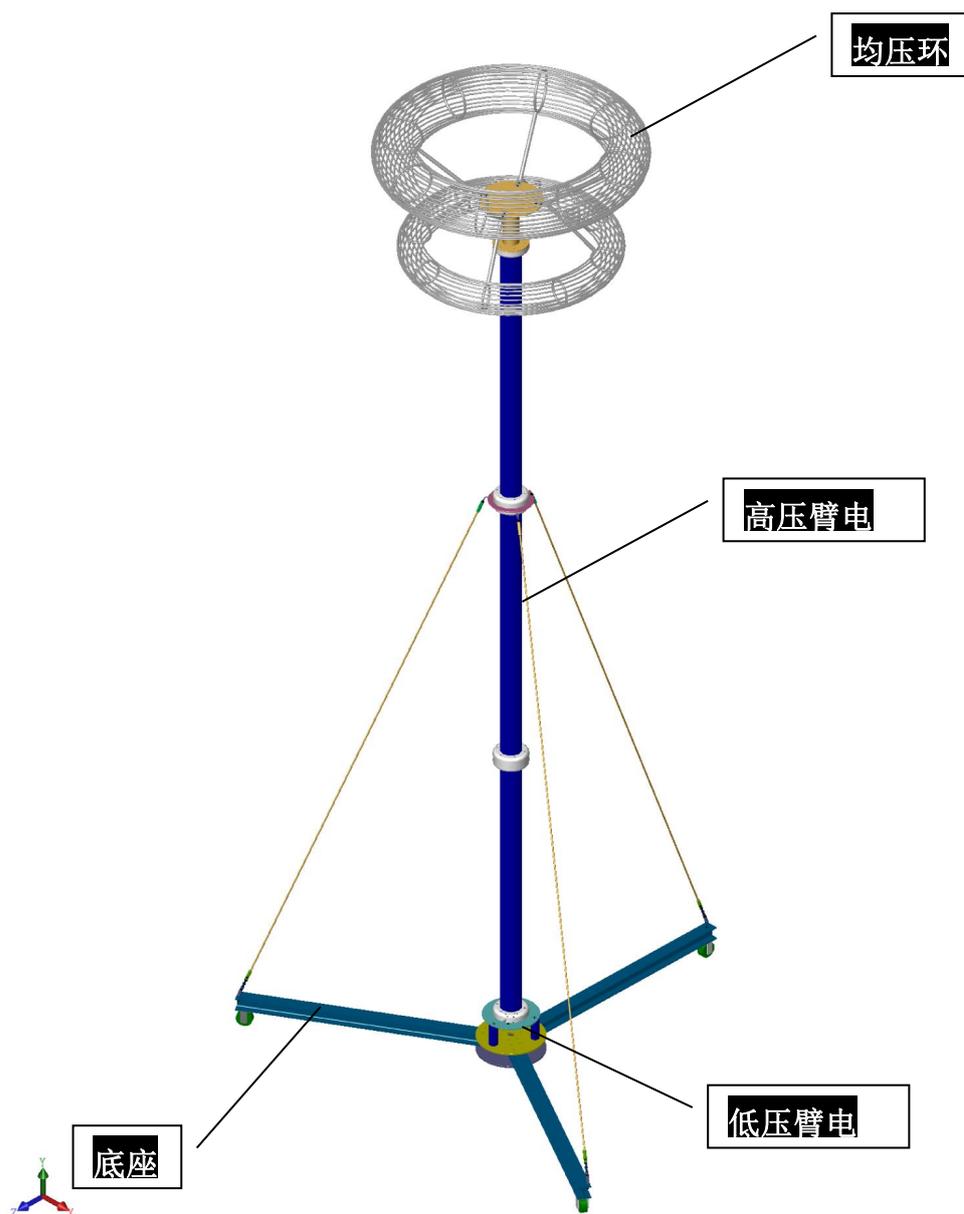

3、控制系统

采用基于 PLC 技术的控制系统为冲击电压发生器提供各种控制，完

全满足冲击试验的各种控制功能。控制系统由控制柜（带有辅助操作单元）和主操作单元两部分组成，控制柜安装在发生器底部直流充电电源旁，主操作单元安装在控制室内，两者连接采用两芯光缆，其控制连线如下图所示。

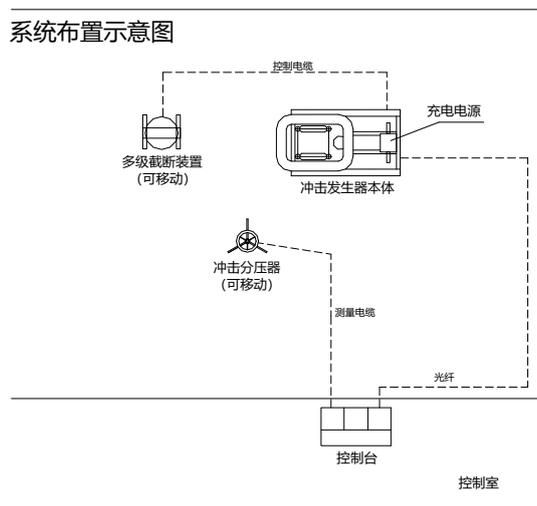

3.1 系统组成部件如下表所列：

部件名称	功能说明	安装位置
控制柜	提供各种控制命令	安装在发生器本体底座上
脉冲放大器 1	发生器本体球隙触发	安装在发生器本体底座上
隔直电容器	隔离触发脉冲的直流高压	安装在发生器第一球隙附近
点火反馈分压器	检测发生器球隙的触发状况	安装在发生器本体底座
直流电压分压器	测量发生器充电电压	安装在发生器本体底座
脉冲放大器 2	截断装置球隙触发	安装在截断装置底座上
从操作单元	各种控制命令、参数的输入及状态显示	安装在控制柜上
主操作单元	各种控制命令、参数的输入及状态显示	安装在控制室的控制台上。
2 芯多模光纤	连接控制柜和主操作单元	

3.2 控制系统技术参数

充电电压： 整定范围 $0\sim 100.0\text{kV}$

工作范围 $10.0\sim 100.0\text{kV}$

整定偏差 $\leq \pm 1\%$

不稳定性 $\leq \pm 1\%$

整定分辨 0.1kV

充电时间： 整定范围 $30\sim 180\text{s}$

整定分辨 1s

报警时延 2s

加压次数： 整定范围 $1\sim 999$

保护设定： 过流保护值 可设定

过压保护值 可设定

动态充电保护 可选择

输出冲击稳定性： 大于 99%

3.3 控制系统主要测控功能如下：

测量显示量：

直流充电电压

变压器原边电流

发生器本体球隙距离

状态显示量：

主电源接触器的合切状态

接地装置的投切状态

发生器球隙的触发状态

发生器充电电压极性状态

控制：

控制功能具有手动、自动和程序控制功能，各层次功能相对独立。采用可控硅调压方式，具有充电电压反馈测量系统。

点火球隙及截波球隙距离可手动及自动调整，并在液晶面板上显示。具有可调时延的截波触发脉冲，并具有发生器点火触发的反馈系统。采用函数控制恒流充电方式，充电电压的稳定度可达到 0.5%。

液晶面板可指示冲击发生器的充电电压及充电过程，精度为 1%，可由面板直接输入充电电压和充电时间。具有充电异常保护功能，可自动或手动发出触发点火脉冲

冲击发生器工作状态的指示，如自燃、未触发、充电异常、充电稳定等。

设备主体及充电部分接地和接地解除控制。

可自动或手动控制充电电压的充电过程、响警铃报警。

保护及联锁：

过电流保护

过电压保护

充电异常保护

门开关连锁

接地机构连锁

极性转换连锁

操作提示：


具备各种操作提示，当系统出错或操作不当时弹出相应的提示画面。

4、冲击电压测量仪表

冲击电压测量采用峰值电压表测量冲击波形的幅值，或者采用数字示波器/采集卡配合专用测量软件包测量冲击波形。

测量信号由测量电缆从分压器的低压臂电容引出，接到峰值电压表的输入端，同时并联接到数字示波器/采集卡的输入衰减器的输入端。

双通道数字示波器/采集卡的另外一个通道的测量信号可以接到另一台分压器，或者接到分流器测量冲击电流信号。

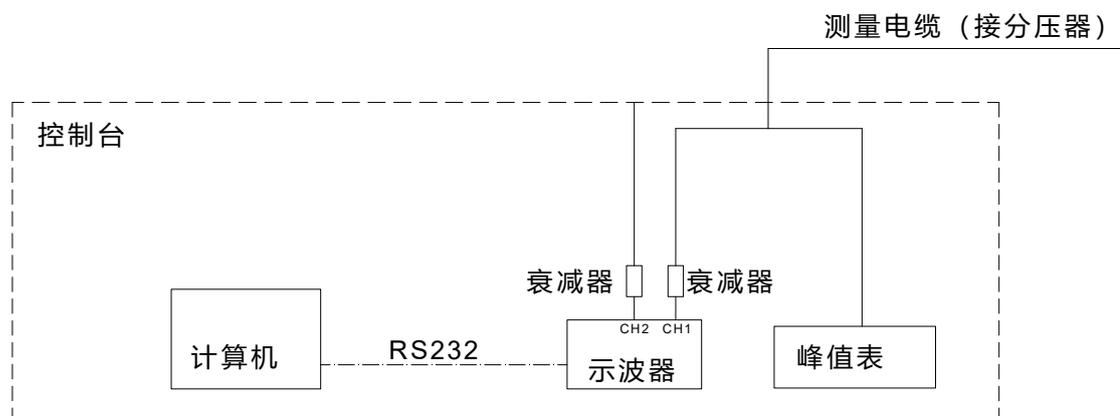


第三章 冲击电压试验系统使用指南

冲击电压试验系统的正常使用包括正确接线、理解试验程序和熟练操作设备三方面。

1、冲击电压试验系统的接线

冲击电压试验系统的接线包括设备及被试品的定位布置、高压引线的连接、地线的连接、控制及测量电缆的连接。由于冲击电压试验系统包含了多个设备部件，所接试品的类型和试验要求也各不相同，因此合理的试验布局是顺利进行冲击电压试验的关键。不适当的布局 and 接线将会造成设备损坏。

1.1、变压器类感性负载冲击电压试验的设备布局及接线说明：

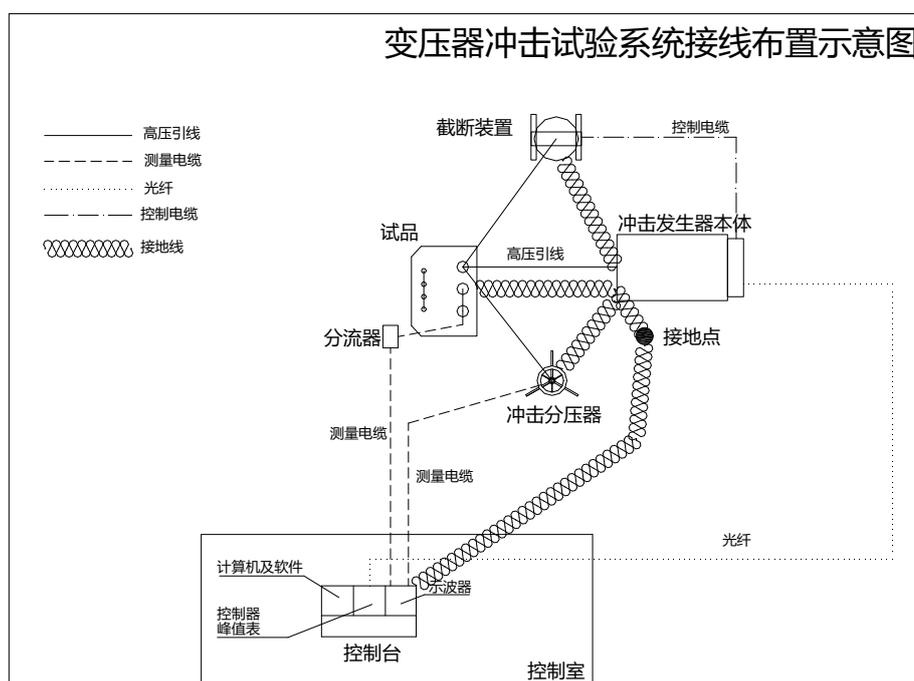


适用试品：变压器、电抗器、电压互感器

注：1、 高压引线可使用裸铜线，连接时应注意保留足够的绝缘距离；


2、 接地线最好使用宽铜箔，宽度 150mm。

3、 测量电缆使用规定阻抗的射频同轴电缆。

原理图如下：

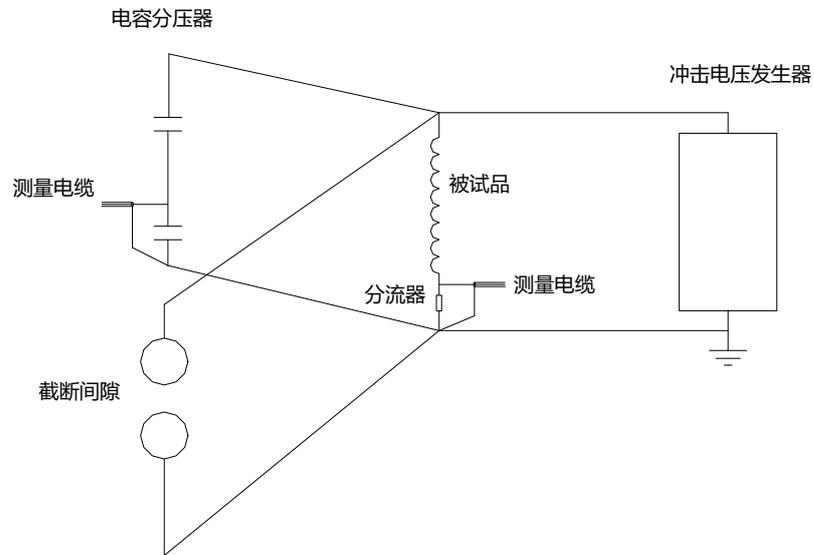

1.2、绝缘子类容性负载冲击电压试验的设备布局及接线说明：

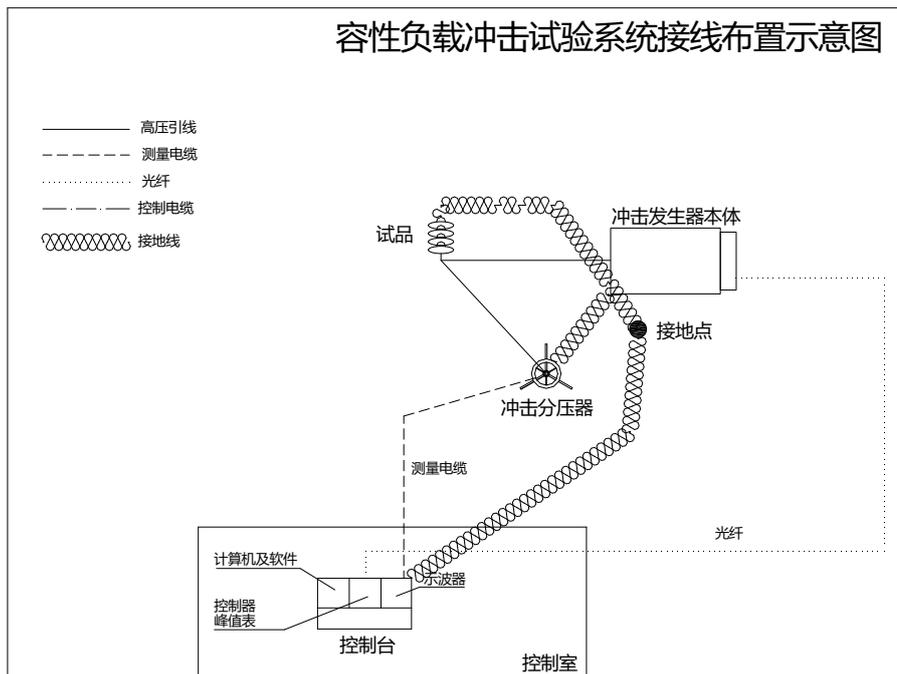


适用试品：绝缘子串、合成绝缘类产品、开关、电容器、电力电缆等

注： 1、 高压引线可使用裸铜线，连接时应注意保留足够的绝缘距离；

2、 接地线最好使用宽铜箔，宽度 150mm。

3、 测量电缆使用规定阻抗的射频同轴电缆。

接线原理图如下：

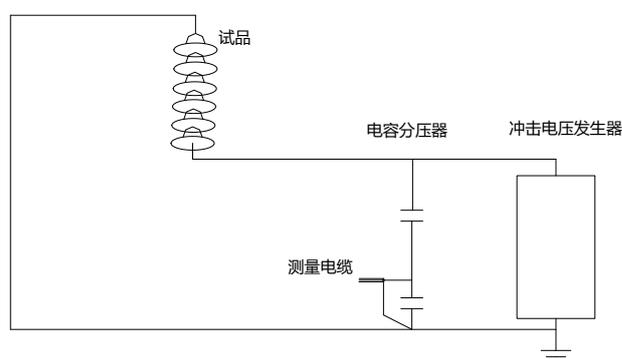

2、冲击电压试验原理及程序

冲击电压是单次瞬态过程，因此冲击电压试验对电压幅值、电压波形及电压次数三个试验量有不同的要求。

2.1、电压幅值：

对于不同的试品和不同的试验要求，应该施加相应的冲击电压幅值。通过控制冲击电压发生器的充电电压可以调节冲击电压的幅值，这是容易理解的。需要注意的是，冲击电压幅值与充电电压之间的对应关系为：

$$U_P = U_C * n * \eta$$

U_P ：冲击电压幅值

U_C ：冲击电压发生器充电电压（每级）

n ：冲击电压发生器使用的级数

η ：冲击电压发生器的效率

2.2、电压波形：

冲击电压试验常用到的波形有标准雷电冲击波形、波尾截断的标准雷电冲击波形、标准操作冲击波形、陡波波形及其他特殊要求的波形。对于波形参数的定义可参考 GB/T16927《高电压试验技术》的规定。

这里需要特别提出的是，冲击电压试验回路的输出波形与试品、试验设备的部件接入及周围接地体的距离都有密切关系，因此冲击试验的难点及大部分工作也就是调波工作。能否获得满足标准要求的冲击波形是冲击试验的关键。

通常指的波形调节就是调节冲击波形的波头时间和波尾时间，对于截波试验还要求调节截断时间，对于陡波试验则要求调节波形的陡度。

以电容负载为例说明调波的步骤：

初选调波电阻值：要得到所需的冲击波形，需调节波头、波尾电阻，因影响因素很多，其阻值难于事前确定，可用下式初定选取：

$$R_1 = \frac{t_1(c_1 + c_2)}{2.2c_1 + c_2}$$

$$R_2 = \frac{t_2}{0.71(c_1 + c_2)}$$

式中： R_1 —波头电阻阻值 $k\Omega$

R_2 —波尾电阻值 Ω

C_1 —本体冲击电容 μF

C_2 —负荷电容 μF ，包括试品入口电容，冲击分压器电容、各寄生电容

t_1 —冲击波头时间 μs

t_2 —冲击波尾时间 μs

调节冲击波形、确定效率：

接入初选的调波电阻、被试品、冲击分压器，用发生器产生约 0.6 倍试验电压值的冲击电压，调节电阻使冲击波形达到要求。用示波器拍摄波形，求得效率，确定正式试验时的充电电压值。

实际上，对于不同的被试品，特别是小电感负载，发生器的调波非常复杂，可能需要改变发生器本体的连接方式，采用多级并联再串联等

连线方式。因此需要在实际使用中积累经验。

2.3、电压次数：

在确定了电压幅值和电压波形后，剩下的工作就是要根据实际需要确定施加电压的次数。应该注意的是，冲击电压波形有正负极性，应该明确各极性下的加压次数。还应该考虑每次施加电压的间隔时间。


3、冲击电压试验系统操作简介

冲击电压试验系统的操作通过控制系统和测量系统两部分实现。控制系统完成冲击电压发生器的充电、触发、接地等控制操作，测量系统完成冲击电压信号的测量。

在完成了冲击电压试验系统的接线和明确了冲击试验的程序要求后，就可以进行冲击电压试验系统的操作控制了。

3.1、控制操作

控制操作是在控制系统的操作界面上实现的。控制操作界面为计算机操作界面。界面如下：

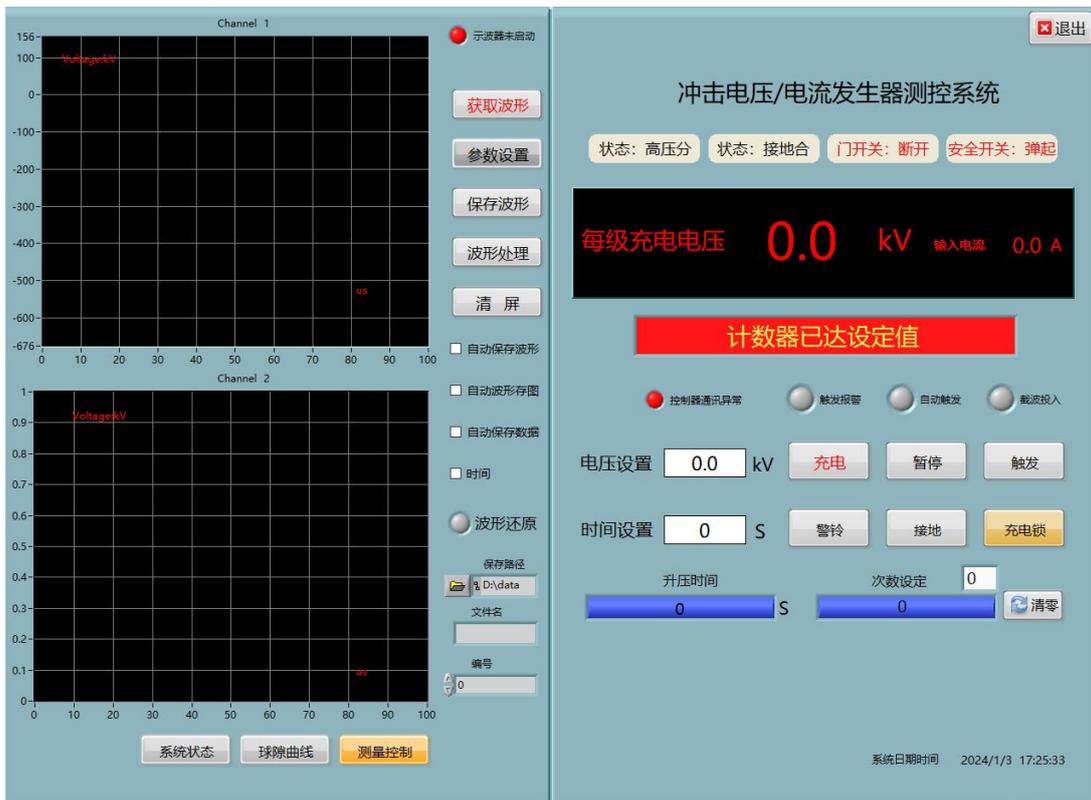

3.2 操作步骤说明

以下是步骤提示：

3.2.1

分别接通控制台电源和发生器本体控制柜（在冲击电压发生器充电电源旁）电源。此时应该保证： 紧急停止按钮（在控制台操作界面旁）已锁定，安全开关按钮（在本体控制柜电源开关旁）已锁定发生器接地开关已接地。

由于发生器已经接地，且已经进行了安全锁定，冲击电压发生器的充电操作被禁止，这时可对冲击电压发生器系统进行连线检查、设备检查及更换发生器的波头波尾电阻等，不会发生高压危险。

3.2.2

确认设备接线正确和试区无其他人员后，可开始充电操作：

解除安全按钮锁定、拿开接地棒；

复位紧急按钮

由初始界面进入到主控制界面，解除充电锁定。

选择自动充电功能、球隙自动跟踪模式、自动触发方式。

设定每级充电电压、充电时间、计数次数并复位计数器。

设定极限保护电压（应大于充电电压设定）、极限保护充电电流。

按充电按钮，则系统自动开始充电

若限制充电的条件没解除，系统将不会充电，并会弹出相应的提示画面。

系统达到充电电压设定值后，自动触发放电并继续进行下一次充电。

按接地按钮，则系统自动接地并停止充电

系统在充电状态，按下暂停按钮，系统停止充电，但没有接地。

系统在充电状态，按下紧急按钮，系统将停止充电并接地。

系统自动进行计数，达到计数设定后系统自动停止充电并接地。

3.2.3

使用实体按钮手动控制，操作说明：

在主控制界面，解除充电锁定。

设定每级充电电压、计数次数并复位计数器。

设定极限保护电压（应大于充电电压设定）、极限保护充电电流

实体按钮按合闸按钮，待灯亮，按升压按钮，开始充电，弹起升压按钮，充电停止。

若限制充电的条件没解除，系统将不会合闸，并会弹出相应的提示画面。

系统达到充电电压设定值后，自动触发放电并等待进行下一次充电，系统停止充电，并没有接地。按分闸按钮，则系统自动接地并停止充电。

系统在充电状态，按下紧急按钮，系统将停止充电并接地。

系统自动进行计数，达到计数设定后系统自动停止充电并接地。

3.2.4

完成充电操作并接地后，应确认以下操作：

在控制界面上锁定充电按钮

按下控制台上的紧急按钮

锁定控制柜上的安全按钮（按钮灯熄灭）

将接地棒挂在发生器第一级直流高压出线上


4、测量操作

冲击电压发生器每次触发后，都会产生冲击高电压脉冲，经过分压器分压后由测量电缆送到控制台的峰值电压表和示波器，可以显示脉冲

幅值及波形，并自动测量波形参数。

示波器的测量操作是由软件完成的，通过测控软件，可以完成对示波器的设定，并将示波器测得的波形数据送到计算机，进行显示、参数计算、波形分析及数据存储。

操作界面如下：

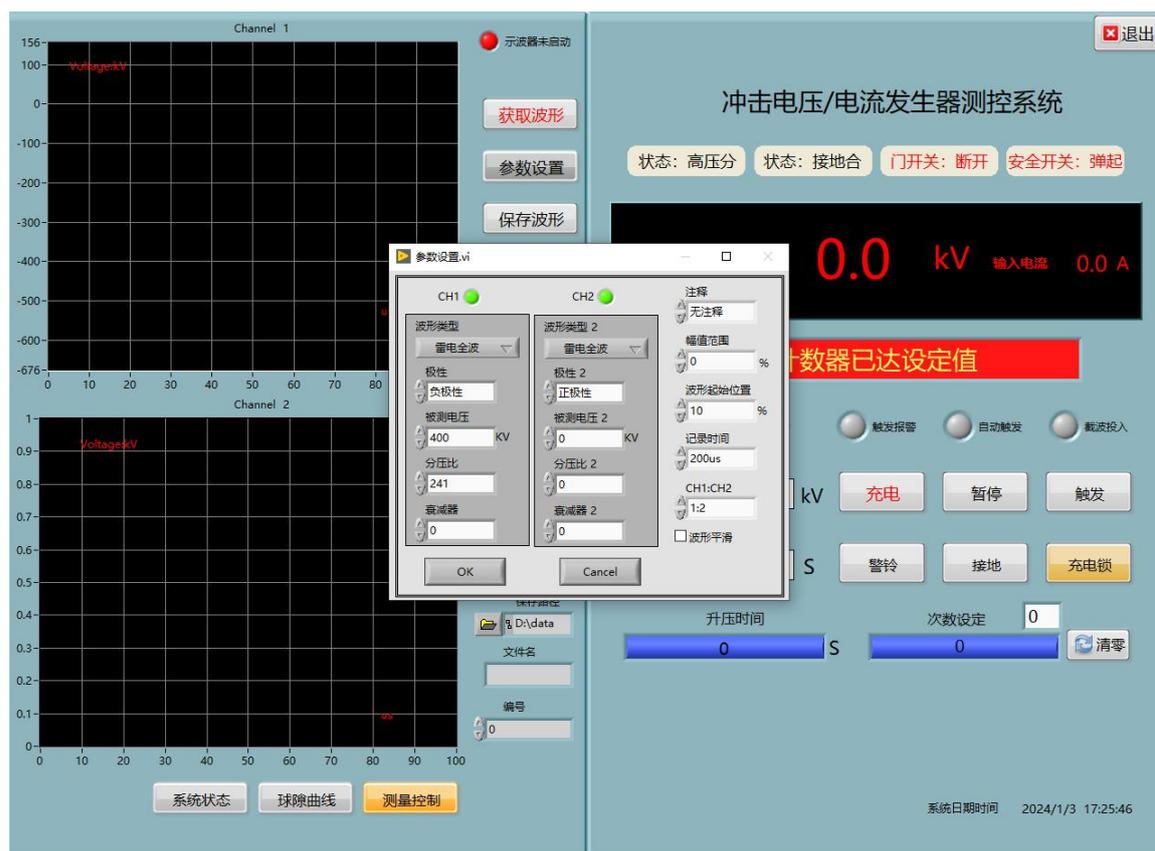

操作步骤如下：

- 4.1 点击进入测量控制软件操作主界面
- 4.2 点击参数设置按钮，可进入参数设定界面进行必要的设定：

- 选择示波器的测量通道
- 选择测量的冲击波形种类
- 选择测量的冲击波形极性
- 选择被测电压的最大值

设定分压器的分压比（输入分压器的实际分压比）

设定衰减器的衰减比例，

选择记录波形的时间

4.3 正确设定示波器参数后，点击获取波形按钮，则计算机将设定示波器并准备好记录脉冲波形。当发生器触发后，示波器将自动记录波形并传送到计算机屏幕显示，可以获得脉冲幅值、波头时间、波尾时间等波形参数。

4.4 点击保存波形按钮，可以将显示的波形存在计算机的硬盘上。

4.5 点击波形处理按钮，可以将存盘的波形调出，生成图片文件或打印输出。

第四章 设备维护

1、为保证人身及设备安全，需经常维护发生器。为免积灰尘，应经常揩抹发生器，尤其绝缘平台，绝缘拉杆等表面要保持清洁。

2、运行及闲置时，应防止发生器受潮。周围空气湿度长期过高时，应将本体盖板打开；绝缘筒内壁凝水影响使用时，应从底上各通风孔鼓入干净的热风吹干。

3、使用一段时间后，各机械传动部分要加润滑油。

4、高压整流变压器靠近中部法兰处，上节瓷套表面的半导体漆，要良好保护；如其磨损或失效，出现强烈电晕，即应喷涂半导体防晕漆，使电晕基本消失。

5、发生器各部件若漏油或内间有异常声响时，即应停止使用，待修理完毕并经试验合格，方可投入继续使用。

6、若点火脉冲系统工作不正常，应检查点火脉冲系统各处是否有短路、开路情况，予以解决。