


尊敬的顾客

感谢您购买本公司产品。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。若有改动，我们不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

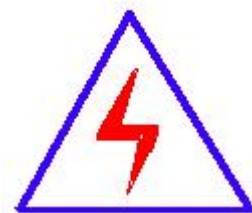

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

◆ 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险

丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

一安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录

一、概述	5
二、技术指标	5
三、面板介绍	6
四、测量原理	7
五、测量准备	9
六、测量电容电流	9
七、使用方法	11
八、安全事项	15
九、仪器成套	17

一、 概述

我国的电力规程规定当 10kV 和 35kV 系统电容电流分别大于 30A 和 10A 时，应装设消弧线圈以补偿电容电流，这就要求对配网的电容电流进行测量以决定是否安装消弧线圈。

另外，配电网的对地电容和 PT 的参数配合会产生 PT 铁磁谐振过电压，为了验证该配电系统是否会发生 PT 谐振及发生什么性质的谐振，也必须准确测量配电网的对地电容值。

测量配网电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法以及在 PT 开口三角形加信号等方法，但是，在现场最受欢迎和使用较频繁的还是使用中性点电容法。

UHV-711 全自动电容电流测试仪，采用中性点电容法测量配网电容电流该测试仪采用大屏幕液晶显示，中文菜单，在做好安全措施后，事先设置仪器参数后则无需触碰操作仪器，使这项工作变得安全、简单、快捷，且测试结果准确、稳定、可靠，不受其他运行条件影响，特别是系统不平衡的时候。

二、 技术指标

测量范围	对地总电容 $\leq 120\mu\text{F}$ （三相对地）； 电 容 电 流 $\leq 1000\text{ A}$ （66kV 系统） 电 容 电 流 $\leq 700\text{ A}$ （35kV 系统） 电 容 电 流 $\leq 200\text{ A}$ （10kV 系统） 电 容 电 流 $\leq 100\text{ A}$ （6kV 系统）
电容测量精度	$\pm 10\% \pm 5$ 个字 $0.5\mu\text{F} \sim 1\mu\text{F}$ $\pm 5\%$ $1\mu\text{F} \sim 90\mu\text{F}$ $\pm 10\%$ $90\mu\text{F} \sim 120\mu\text{F}$

电流测量精度	±10% ±5% ±10%	电容电流<10A 电容电流 10A-500A 电容电流 500A-1000A
环境温度	-10~50℃	
相对湿度	≤90%	
工作电源	AC 220V ± 10% 50 Hz ± 1%	
外形尺寸	310× 300×170 mm	
仪器重量	10kg	

三、面板介绍



图 1a: 正面介绍



图 1b: 右侧面介绍

四、测量原理

采用中性点外加电容法测量原理（在电网无补偿的条件下进行）。

1、测量原理接线

中性点外加电容法简便常用,其测量接线如图 2 所示。

C_1 、 C_2 、 C_3 为三相对地电容,由于 $C_1 \neq C_2 \neq C_3$,故中性点对地必有一个不对称电压 U_{HC} 存在。若将一个电容 C_0 的电容一端接地,另一端接于中性点,则按等效发电机原理有图 2 的等效电路,据此,得被测网络的电容:

$$\sum C_x = \frac{C_0 U_0}{U_{HC} - U_0} = \mu F; \dots\dots\dots (1)$$

(1) 式中:

C_0 ——外加电容, μF ;

U_{HC} ——不对称电压, V;

U_0 ——位移电压(电容器上的端电压), V;

$\sum C_x = C_1 + C_2 + C_3$ ——被测电容, μF ;

$$\text{电容电流 } I_c = \omega \sum C_x U_\phi, A. \dots\dots\dots (2)$$

I_c ——被测网络的电容电流, A;

U_ϕ ——电网额定相电压, V;

ω ——为角频率 ($\omega = 2\pi \cdot f = 314$)。

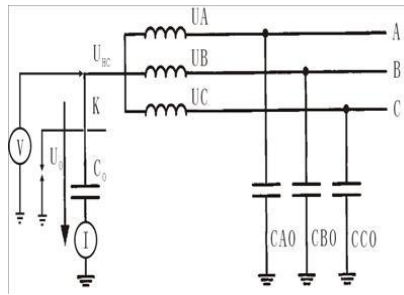


图 2 中性点外加电容法测量接线图

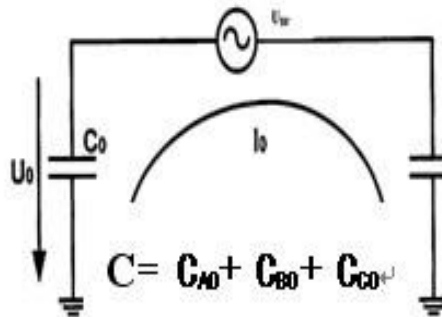


图 3 中性点接 C0 后的等效电路图

2、测量步骤

不对称电压(中性点电压) U_{HC} 测量

用仪器附件箱中的分压器测量，具体操作步骤如下：

- 先将分压器测试线的红色插棒插入测试端，黑色插棒及接地线插入接地端，测试线的另一端接万用表(如图 4)。
- 确定接线无误后，将此测量装置的尖端触碰系统中性点，万用表的读数乘以 100 就是中性点的实际电压，此装置的最高耐压为 22KV。
- 测量完并确认中性点电压低于 300V 的情况下，将测试线的红、黑插棒及接地线拔掉，取下分压器头，换上“高压保险管”，并用高压电缆线一端插入保险管的“高压电缆端”，另一端插入仪器面板的“中性点”插孔，如图 5：

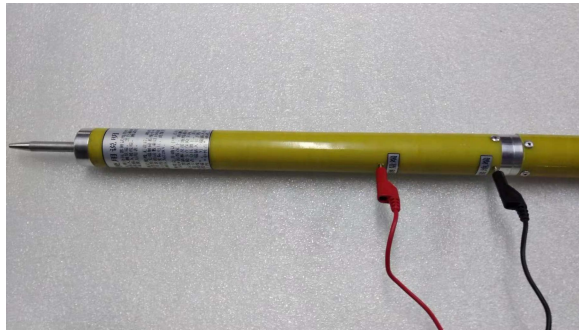


图 4 分压器 FYQ



图 5 带高压保险管的绝缘棒 JYB

五、测量准备

测量配网电容电流前，必须检查消弧线圈是否全部退出运行。

只有消弧线圈全部退出运行，才可以运用配网电容电流测试仪进行准确测量电容电流。

六、测量电容电流

1、测量接线图

在图 6 中，Tr 为变压器 35kV 侧绕组，或是 1kV 系统的接地变；
0 为变压器中性点；Ca、Cb、Cc 分别为三相对地电容。

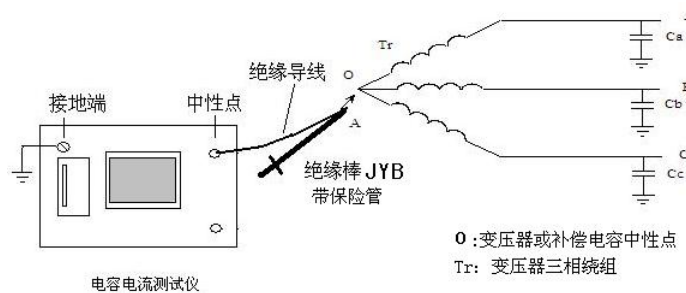


图 6 从变压器中性点或接地变中性点测量 I_c 的接线图

2、测量中性点电压

为了保证试验人员及测试仪器的安全，进行配网电容电流测量前，用仪器自带的分压器 FYQ 测量被测系统有无单相接地；。

配网系统正常运行时，变压器中性点或接地变中性点的对地电压是比较低的，一般只有几十伏到几百伏。

如果测量时，系统发生单相接地，变压器中性点或接地变中性点的对地电压就上升为相电压，对 35kV 和 10kV 系统而言，此时中性点的电压分别为 20.2kV 和 5.8kV。

由于仪器内部采用高压电容，同时安装了过压保护单元和放电间隙（放电电压小于 500V），当电压过高时，会使串联的保险管（或保险丝、熔断器）立即熔断，脱离了高压，保护了人身和仪器安全。

测量操作步骤如下：

(1) 将仪器接地端子接地。在仪器的中性点端和接地端并联放电间隙

设置测量参数后，在测量处等待。

(2) 将分压器的高压端触碰系统中性点（具体使用方法见分压器上的使用说明），在确认中性点电压小于 300V 后，将绝缘杆脱离接触变压器中性点。

(3) 将仪器中性点端子通过高压电缆，由绝缘杆引致变压器中心点；仪器开始自动测量，得到测量结果。

(4) 测量完毕，快速将绝缘杆脱离与变压器中性点的接触，保存数据；整理试验现场。

七、使用方法

1、将仪器可靠接地：

在仪器的中性点端和接地端并联放电间隙。

2、设置测试参数：

仪器接通电源后，进入开机界面，如图 7，在图 7 中选择**设置**，进入设置参数界面，如图 8，图 8 中**移相电容**是指当中性点电压低于 5V 时，必须在任意一相和地之间并上仪器所配的高压电容（2 个均为 0.035 μF ，如并上一个电容中性点电压仍低于 5V，需将 2 个都并上），

所配电容的容量必须在移相电容中设置，仪器测出的对地电容值会减去移相电容值，然后显示在屏幕上。移向电容设置完后设置**相电压**，如相电压列表中没有所需要的，则在**另选相电压**中设置。



图 7 开机界面



图 8 设置界面

设置完成后保存设置，仪器回开机界面。

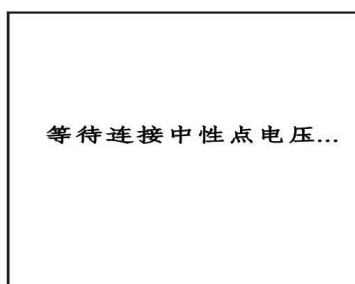


图 9 等待连接中性点



图 10 做好安全措施

在开机界面下，将光标置于测量处，垂直按鼠标确认，显示图 9 界面。

3、测量中性点电压，确认安全；

中性点可以是变压器、补偿电容器的中性点

按图 10 接线所示，

3.1 用绝缘棒（见图 5 含保险管（熔断器）JYB）碰触中性点；

3.2 测量电网不对称电压 U_N ；

当通过电压表知道中性点电压低于 AC300V 以下时，方可进行下一步操作；

中性点电压小于 5V，仪器不能正常工作，只须在某一相上增加电容使中性点电压上升即可；仪器配置了高压电容。

中性点电压大于 300V，仪器不能正常工作，必须使电压下降，此时三相严重不对称，不能开展试验。

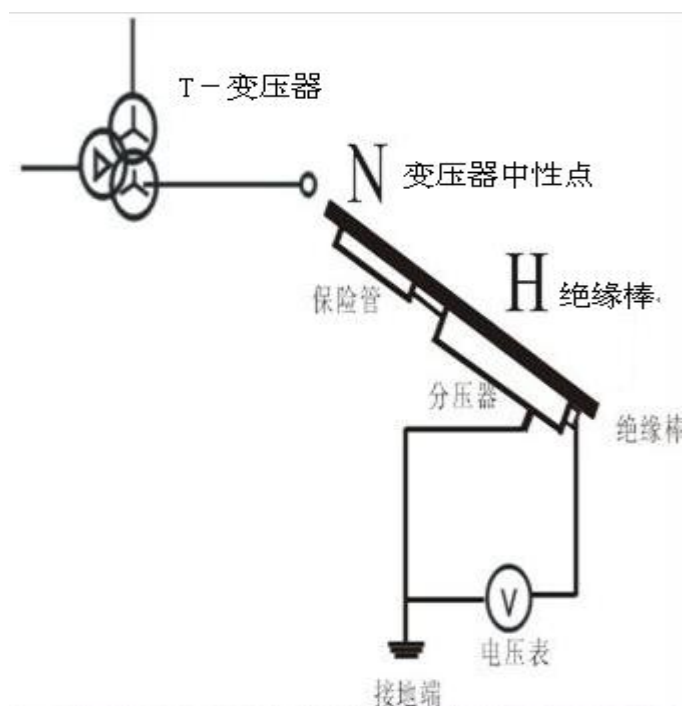


图 10b 用分压器测量中性点电压

4、将检验合格的绝缘杆（高压端串联速熔保险）通过专用高压电缆与仪器中心点端子连接，待命。

5、将上述绝缘杆（高压端串联速熔保险）与中性点相保持碰触连接，仪器显示图 11。

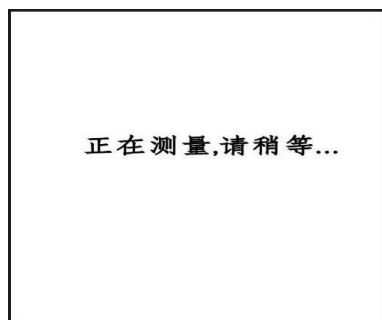


图 11 测量过程中

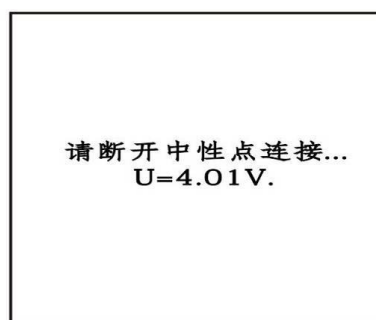


图 12 测量完毕

6、大约只需要 30 秒钟，仪器发出“嘟”的长音后，表示测量完毕。立即将绝缘杆脱离与中性点的接触；出现图 12 的内容，电压在迅速下降，随后显示图 13 的测量结果。

如果电压下降缓慢，直接将仪器面板上的中性点端用导线与地短接，立即就出现结果显示。

如电压下降为零仍不显示结果，需将绝缘杆再次触碰系统中性点。



图 13 显示结果界面



图 14 结果界面下的子菜单

6、在图 13 界面下旋转鼠标，出现图 14 界面：

退出：选中后出现**返回主页**对话框，在对话框中选择**否认**，仪器退到

图 13 界面；选择 **确认**，仪器退至开机界面；

测量：在图 13 界面下重新测量；

存入：选中后出现图 15 保存界面；

打印：打印屏幕显示内容。



图 15 保存界面



图 16 查询界面

在图 15 界面中：

退出：选中后出现 **返回主页** 对话框，在对话框中选择 **否认**，仪器退到

图 13 界面；选择 **确认**，仪器退至开机界面；

减 1 和 **加 1**：通过加减数将数据存入想存的组里；

确认：确认保存数据。

7、查询数据

在开机界面下选择 **查询**，进入图 16 界面：

退出：选中后仪器退至开机界面；

减 1 和 **加 1**：通过加减数将数据存入想存的组里

确认：选中后出现图 17 界面。



图 17 查询界面下的子菜单



图 18 校时界面

在图 17 中：

下页：表示查询下组数据；

上页：表示查询上组数据；

退出：退至开机界面；

打印：打印屏幕显示内容。

8、校时

在开机界面，选择**校时**，进入图 18 界面，图 18 中，右旋鼠标加数；左旋鼠标减数，垂直按鼠标换项。

八、安全事项

测量时操作绝缘棒的人员应带绝缘手套、穿绝缘靴！

绝缘棒碰触变压器中性点时间应尽可能短，在读数完毕后立即断开，读表人员宜站在绝缘垫上

保护间隙 F 放电电压要低于 C_n 的额定电压，在系统中性点无过电压时不应动作。

1、外加电容 C 可以按估算电网电容的 $\frac{1}{3}$ 至 3 倍值分为几档来选定，以便进行重复测量，电容器的额定电压应在 1kV 以上。

2、测量工作应在天气良好无大风情况下进行，以免系统发生单相接

地后中性点产生高电压带来危险。

3、电缆馈电系统一般不对称电压很低，为提高系统电容测量精度，要求有较高的不对称电压值，为此可在一相上接入电容器或断开一相电缆，其容量能使不对称电压提高到 2%相电压，不过最后应当从计算出的系统对地电容中减去或加上这一部分电容。

例如，某一个 10kV 电缆馈电系统估算的电容电流为 100A，造成人为不对称电压为 2%相电压的电容电流

$$I_c \approx 100 \times 2\% = 2A$$

为此可选表 2-5 中截面 95mm²，6km 长具有电容电流等于 6A 的三相备用电缆，使其一相断开（具有 2A 电流），即可满足要求。

5、对没有中性点的电网可以利用连接组标号为 Y·d11 的配电变压器人为构成临时的中性点，然后应用中性点外加电容法确定电网电容电流。

6、在直馈送电系统中，如选择发电机中性点应用外加电容法时，要考虑电机 3 倍次数谐波对不对称电压的影响；

在测量中发电机的零序保护也要暂时退出，以免电机中性点接入 C_N 后过大的电流使保护误动。

九、仪器成套

序号	名称	数量	单位
1	测试仪主机	1	台
2	分压器 FYQ: 包含本体、电压表、测试线、夹具、金属电极（针状、半圆钩状）各 1 个；		
3	高压电容: 包含电容器 2 个、带鳄鱼夹连接线、并联线（红、黑色 25cm）各 1 个根		
4	高压速熔保险管 （3. 15A ϕ 25*195）	2	只
5	保护间隙 及连接线（50cm 红、黑色）	1	个
6	高压电缆	1	根
7	保险管 （2A ϕ 5*20）	5	只
8	电源线 AC 220V	1	根
9	接地线 4 米	2	根
10	产品合格证	1	枚
11	使用说明书	1	本
12	出厂检测报告	1	份
13	热敏打印纸	2	卷